

Vid montering av spårpanelen är det mycket viktigt med noggrant förarbete!

- 1 Sök golvet's högsta punkt utmed väggen där panelen ska monteras.
- 2 Rita därefter en linje i absolut våg med ett vattenpass utmed hela väggen, lämpligen 1 meter från golv.
- 3 Mät nu från denna linje ned mot golv och finn den högsta punkten.
- 4 Om ni t. ex. finner att den högsta punkten skiljer sig 20 mm från den lägsta punkten måste distanser användas för att komma i våg. När spårpanelen monteras skruvas den alltid fast i spåret. Använd 5 mm borrhål och alltid en

försänkt skruv. För en hel 120 x 120 mm panel används ungefär 12 st skruv. 4 höjd-rader och 3 långgrader. De yttre skruvarna bör vara ca 10 mm från kanten (panelens sidor).

- 5 Börja alltid monteringen längst in i hörn. Spårpanelen är tillverkad av högkvalitativ MDF, för att kunna garantera den inre styrkan i centrum på boarden.
- 6 Vid kapning av Spacwall-panel rekommenderas en väggsåg eller motsvarande för att erhålla vinkelräta kapsnitt. Sågen bör ha en trapetsslipad hårdmetallklinga, detta i synnerhet om panelen har aluminiumskenor i spåren.
- 7 Vid sågning på plats duger sticksåg eller handklinga. Såga då från baksidan av panelen.

