



Reparation

Ex 1.
Koppling av reparationslänk till två länkar.

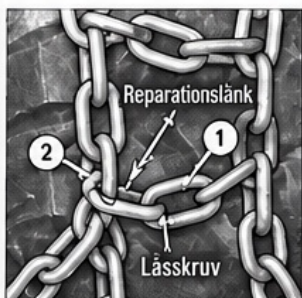


Trä reparationslänken genom länk 1. Haka på länk 2 på reparationslänken. Sätt dit låsskruven och dra fast den.

Ex 2.
Koppling av tionslänk till tre länkar.

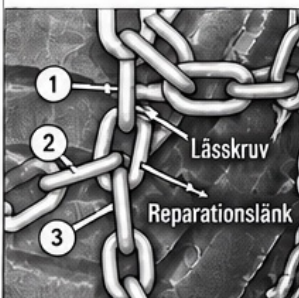

Trä reparationslänken genom länk 1. Haka på länkarna 2 och 3 på reparationslänken. Sätt dit låsskruven och dra fast den.

Kortning

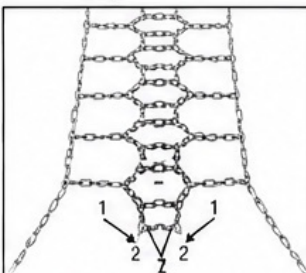

Korta slitmattan genom att kapa och ta bort de stående länkarna 1 och 2. Korta eller naja sidkättingarna.

M7780-000640-0

(F 501-11/21)

Snökedja för lastbil (Gunnebo SFR 70-80)

Anvisningar för påläggning och reparation

FMV 1974

M7780-000640 ANV SNOKEDJA LBIL

Beställs via FB-F Bokedningen


Fack, 172 20 Sundbyberg 1

Fastställt jämlikt


FMV-A-F M77326/73

1974-01-03


Påläggning

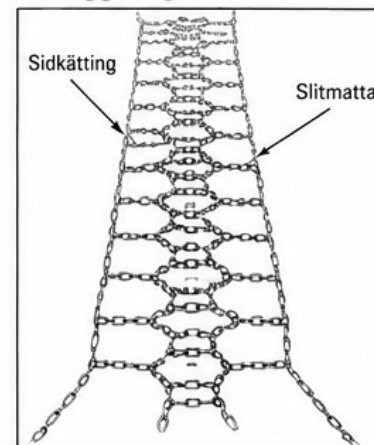

1. Lägg ut kedjan och kontrollera att slitmattan och sidkättingarna är hela.

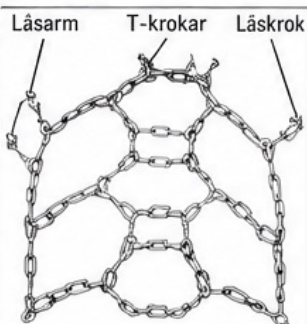

2. Kontrollera att låsarmen, T-krokar och låskroken är hela.

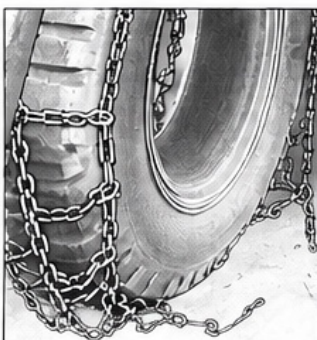

3. Häng upp kedjan över yttre hjulet med den mest slitna delen mot däck och med låsarmen utåt.




4. Kör bilen över slitmattan, så att kedjans båda ändar kommer framför eller bakom hjulet. Koppla ihop slitmattan med T-krokar.



5. Koppla ihop inre sidkättingen med låskroken.



6. Koppla ihop yttre sidkättingen med låsarmen och trä på överbliven kätting.

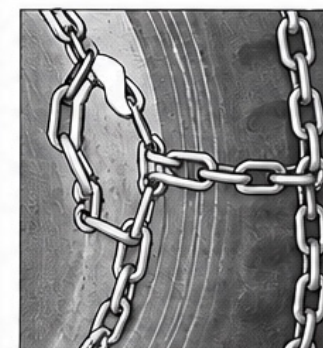

7. Spänn kedjan och lås låsarmen. Kör bilen några meter. Utför eventuell efterspänning och låsarmen.